




DESCRIEREA ANSAMBLULUI

Ansamblul de la Bunești, datând din sec. XIII, a fost construit inițial ca o bazilică cu pilaștri în stil romanic târziu. În sec. XIV și XV, biserica este fortificată treptat, ridicându-se mai multe etaje de apărare deasupra navei și corului precum și în turnul clopotniță. În cor s-a păstrat un fragment dintr-o frescă din perioada premergătoare reformei. Nava îngustă și înaltă a fost dotată cu două tribune suprapuse. Zidul de incintă din sec. XIV s-a păstrat în întregime, la fel ca și magazia ("Gaden") adosată la interiorul zidului.

DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	Structurile acoperișurilor nu prezintă deteriorări pronunțate. Trebuie executate măsuri de reparație la structurile acoperișurilor navei principale a bisericii, la cele ale turnurilor și ale magaziiilor de grâne.
Învelitori / sistem de evacuare apă	Învelitoarea și sistemul de evacuare a apei de pe acoperișul bisericii au fost reparate în regie proprie și mai necesită intervenții de doar mici dimensiuni. Toate celelalte învelitori în afara celor ale magaziei de grâne trebuie completate cu țigle noi care corespund materialului istoric original.
Planșeu	Fisurile existente la nivelul bolților vor fi închise odată cu fisurile din zidurile exterioare, în conformitate cu recomandările din raportul de rezistență. Nervurile trebuie consolidate cu tiranți metalici și mortar. Trebuie executate măsuri de reparație la planșeele existente de lemn ale turnurilor.
Structura zidurilor	Pereții exteriori ai bisericii prezintă fisuri verticale pronunțate. Numeroși contraforți se desprind de zidărie. Se impun măsuri urgente de reabilitare. Reabilitarea se va executa conform recomandărilor din raportul de rezistență.
Fațada	După eliminarea deteriorărilor existente (închiderea fisurilor, măsuri de combatere a igrasiei) se va efectua o retencuire de amploare, care va cuprinde inclusiv toate celelalte porțiuni degradate. Totodată, se va reface zidăria deteriorată. În cele din urmă, biserica se va zugrăvi în totalitate, cu zugrăveală pe bază de var, în corelare cu Serviciul local pentru protejarea monumentelor istorice.
Fundația / Combaterea igrasiei	Din cauza condițiilor de teren nefavorabile este prevăzută consolidarea fundațiilor bisericii prin injectări pentru stabilizarea terenului. Se va executa de asemenea un drenaj, în combinație cu o nivelare de teren pentru îndepărtarea apelor pluviale de clădire.
Elemente artistice	Elementele decorative și frescele din spațiul interior vor fi conservate și puse în siguranță.
Altele	Scara în spirală nu mai prezintă stabilitate și va trebui înnoită în cadrul măsurilor de construcție prevăzute. Pardoseala din lemn va trebui de asemenea înlocuită și așezată pe un strat de pietriș care întrerupe capilaritatea. Galerile trebuie reparate, astfel încât stabilitatea să fie asigurată.
Ferestre / uși	Ferestrele și ușile istorice trebuie reparate corespunzător. În locul ușilor și al ferestrelor lipsă sau care nu mai pot fi reparate trebuie confecționate unele noi, în conformitate cu normele privind monumentele istorice.

PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

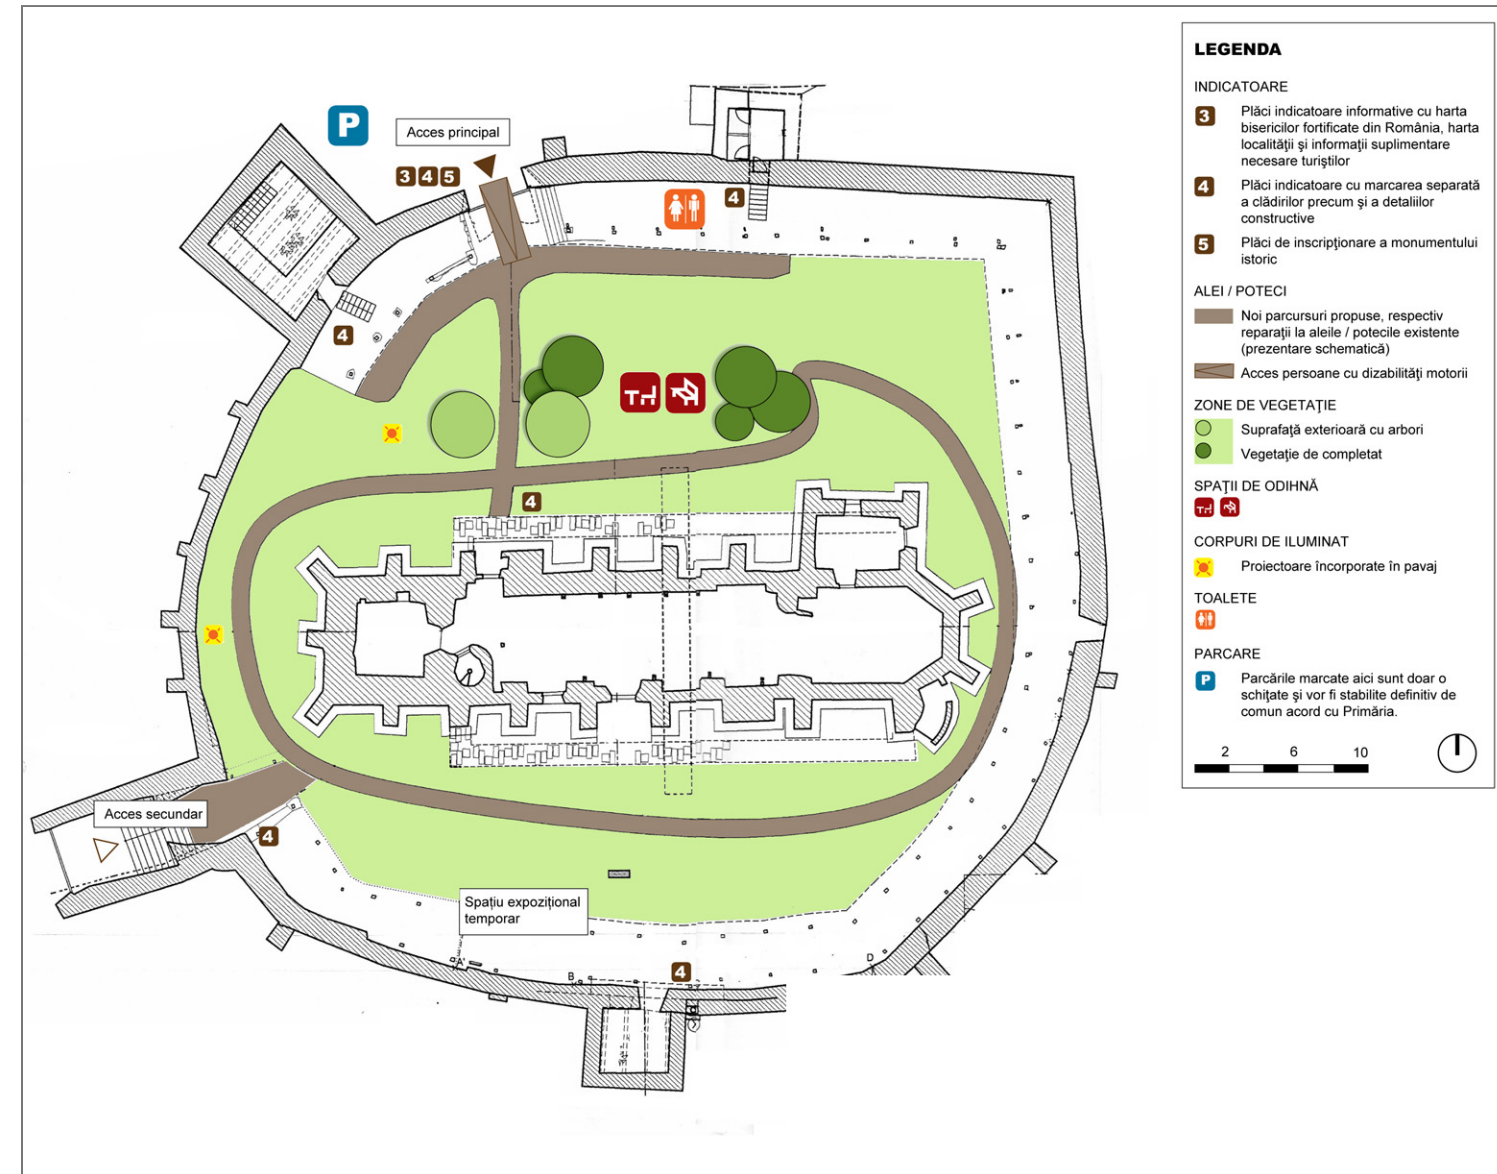

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	este prevăzut în proiect
Sisteme de alarmă	Necesar
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Măsuri conform prevederilor în vigoare
Mobilier exterior	Amplasare bănci, mese, coșuri de gunoi în incinta ansamblului
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	acces circumvalație și turn din partea de sud prevăzut în proiect
Amenajări peisagistice	Completarea vegetației cu specii lemnoase și amenajarea unui traseu-circuit
Amenajare parcare	În fața ansamblului, corelat cu administrația publică locală
Refacere acces pietonal	Asigurare acces persoane cu mobilitate redusă în incintă.
Altele	Posibilitate de vizitare latrină medievală conservată, amenajare spații expoziționale temporare