




DESCRIEREA ANSAMBLULUI

Existența unei biserici în localitate este atestată începând cu anul 1270. La începutul sec. XVIII, construcția a fost demolată și înlocuită cu o biserică hală. Altarul și stranele din vechea biserică au fost integrate în mobilierul valoros, clasicist al noii clădiri. Fortificațiile din jurul bisericii datează din sec. XV, completate în sec. XVI cu trei spații tip zwinger în partea de nord respectiv sud a zidului de incintă.

DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	Structura portantă din lemn a magaziiilor de grâne, păstrate în mare parte, necesită execuția unor măsuri de reparație mici până la medii, la fel și structurile acoperișurilor corespunzând turnurilor și bisericii.
Învelitori / sistem de evacuare apă	Învelitorile tuturor clădirilor, inclusiv cele ale anexelor, precum și stratul de protecție a zidului de incintă, trebuie refăcute în mare parte prin reșezarea țiglelor respectiv reparate cu material istoric compatibil. În caz că este necesar, se vor înlocui șipcile respectiv se va repara structura portantă.
Planșeu	Se vor repara planșeele din grinzi de lemn ale turnurilor și se va monta parțial un nou planșeu din lemn. Se va refăce tencuiala planșeelor boltite care prezintă deteriorări, conform recomandărilor din raportul de rezistență (injectare a fisurilor, retensionarea tiranților, respectiv montarea de noi tiranți).
Structura zidurilor	În special zidul de incintă și turnul dinspre latura de sud-est, dar și toate celelalte turnuri prezintă fisuri și deformări precum și zidărie desprinsă. Aici sunt urgent necesare lucrări de reabilitare de amploare conform precizărilor din raportul de rezistență. Indispensabilă este de asemenea construirea unor contraforți suplimentari la zidul de incintă.
Fațada	În primul rând se va retencui socul navei bisericii, după eliminarea igrasiei și uscarea suficientă a zidăriei. Se vor efectua lucrări ample de refacere a rosturilor la zidăria din piatră a zidului de incintă. Se vor tencui de asemenea porțiunile de zidărie din cărămidă descoperite la turnuri.
Fundația / Combaterea igrasiei	Având în vedere igrasia accentuată, biserica va fi prevăzută în întregime cu o protecție împotriva apei din stropiri pe toată circumferința. Suplimentar se va executa o nivelare de teren pentru îndepărtarea apelor pluviale de clădire, precum și un drenaj. O consolidare a fundațiilor se poate dovedi a fi necesară.
Elemente artistice	
Uși exterioare și porți	Ușile și porțile exterioare existente se vor reabilita respectând criteriile istorice. Piese lipsă se vor înlocui, în conformitate cu normele privind monumentele istorice.
Altele	Zonele deteriorate de pardoseală din interiorul bisericii trebuie schimbate. Se vor monta noi elemente de pardoseală așezate pe un strat de pietriș care întrerupe capilaritatea. Zonele de tencuială deteriorată din interiorul bisericii vor fi retencuite.

PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

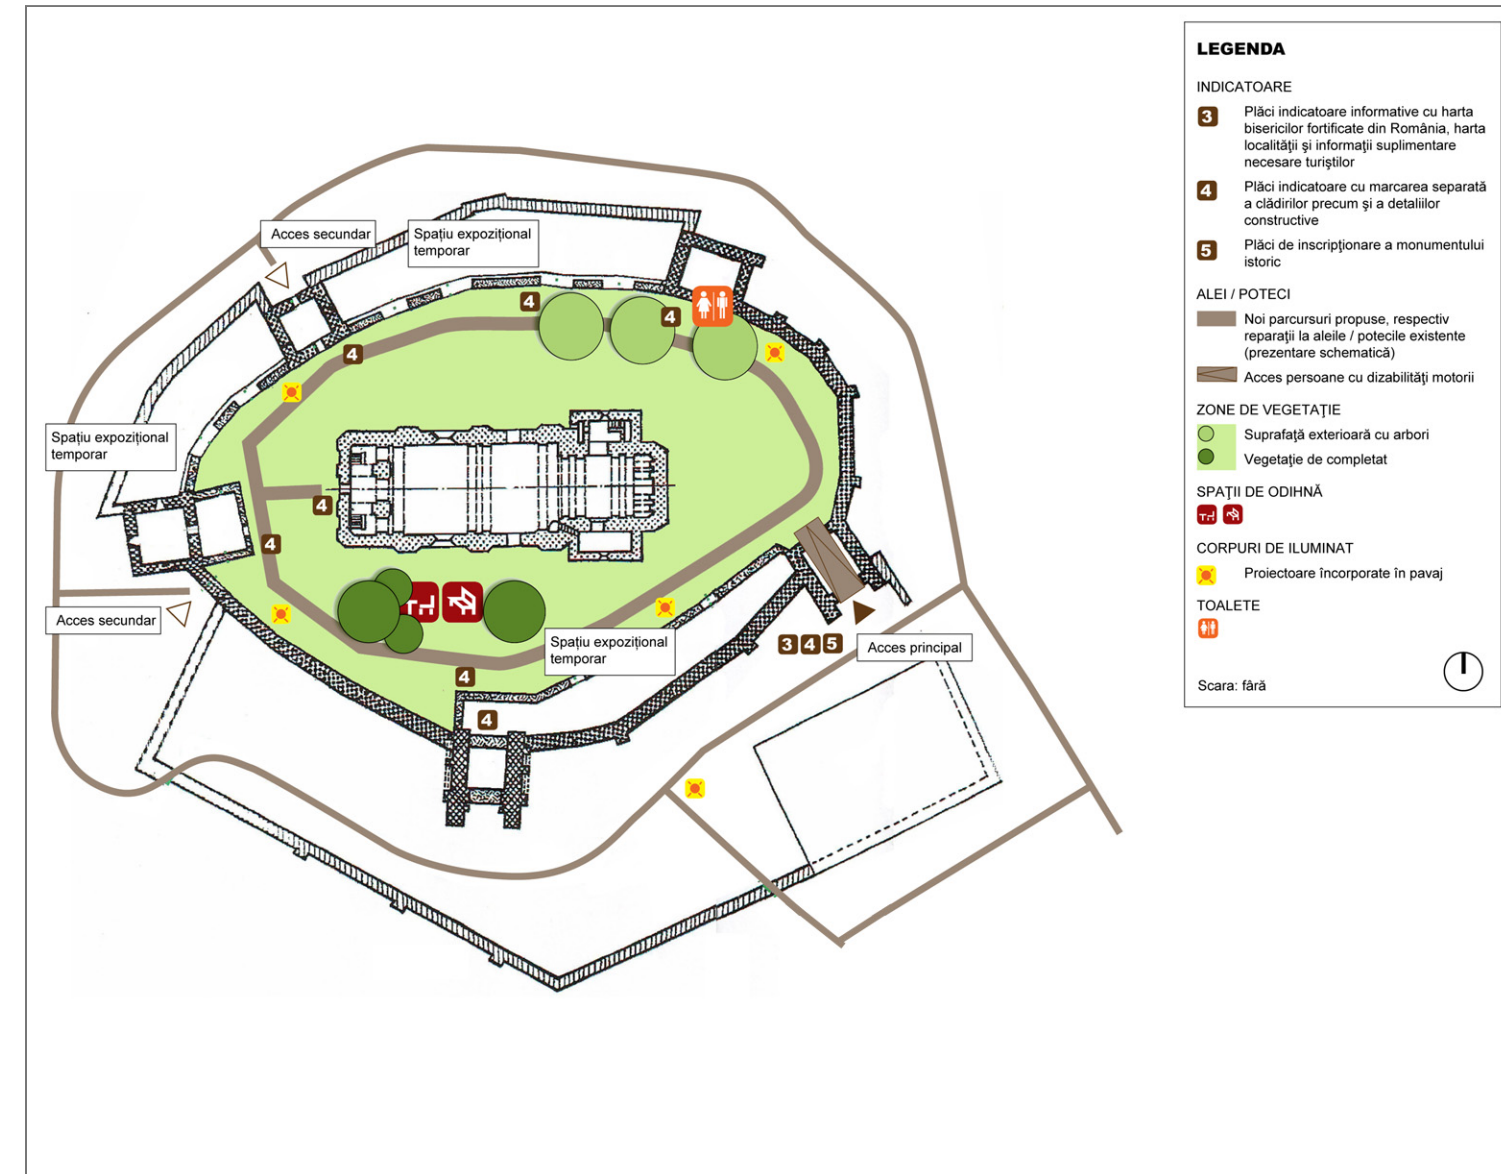

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	este prevăzut în proiect
Sisteme de alarmă	Necesar
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Conform prevederilor în vigoare
Mobilier exterior	Amplasare bănci, mese, coșuri de gunoi în incinta interioară a cetății
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	Amenajare acces turnuri de apărare conform prevederilor în vigoare
Amenajări peisagistice	între altele amenajare drumuri, completarea vegetației prin plantarea speciilor lemnoase
Amenajare parcare	amenajare în conformitate cu administrația publică locală
Refacere acces pietonal	Asigurare acces persoane cu mobilitate redusă în incintă.
Altele	între altele, amenajare spațiu expozițional temporar