




DESCRIEREA ANSAMBLULUI

Biserica fortificată din Ațel este situată în centrul localității și a fost construită, în mai multe etape, între sec. XIV și XV. Etapele succesive se pot identifica ușor în alcătuirea ansamblului. Edificiul cu două nave este deosebit de bogat împodobit cu ornamente din piatră, printre altele la portalul vestic masiv, la fațada turnului clopotniță și în interior.

DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	Structurile din lemn ale acoperișurilor necesită reparații de dimensiuni mijlocii și mari. Suplimentar se impune refacerea sistemului de rezistență al structurii acoperișului, inclusiv o rigidizare transversală funcțională.
Învelitori / sistem de evacuare apă	Toate învelitorile se vor reface prin reșezarea țiglei și se vor completa cu material constructiv conform reglementărilor privind monumentele istorice. Învelitoarea turnului clopotniță se va repara în locurile unde acest lucru este necesar. Se vor înlocui șipcile și țiglele deteriorate. Sistemul de evacuare a apei de pe acoperiș se va reface complet.
Planșeu	Planșeele existente nu prezintă aproape nici un fel de deteriorări vizibile. Intervenții la aceste planșee sunt prevăzute doar în mică măsură relaționate la o reparație a pardoselilor la turnuri.
Structura zidurilor	Fisurile vizibile la navele laterale se vor injecta. Același lucru este valabil pentru fisura prelungă la turnul de poartă din incinta interioară și fisurile la turnul clopotniță. De asemenea, se vor completa toate porțiunile de zidărie desprinsă. Tiranții existenți pentru asigurarea stabilității zidăriei trebuie retensionați.
Fațada	La fațada existentă a bisericii cu aspectul ei dezagreabil și numeroasele porțiuni deteriorate sunt necesare ample măsuri de reabilitare. În special zona soclului se va trata eliminând mai întâi igrasia, apoi se va retencui respectiv se vor reface rosturile la zidăria din piatră naturală. Ulterior, nava bisericii se va rezugrăvi. Aceste măsuri sunt valabile pentru toate celelalte componente ale ansamblului, incl. zidul de incintă.
Fundația / Combaterea igrasiei	Nu în ultimul rând din cauza nivelului mult crescut al terenului în decursul secolelor, toți pereții exteriori ai bisericii sunt puternic afectați de igrasie. În cadrul măsurilor prevăzute, se va executa o hidroizolație verticală a pereților exteriori.
Elemente artistice	Elementele decorative în totalitatea lor, în special la portalul de vest, se vor consolida și conserva prin metode adecvate. Zidăria lipsă la ferestrele gotice va fi completată.
Uși exterioare / ferestre	Ferestrele, ușile și porțile exterioare existente se vor reabilita în conformitate cu criteriile istorice.
Altele	Zonele deteriorate de pardoseală din interiorul bisericii trebuie schimbate și așezate pe un strat de pietriș care să asigure ruperea capilarității. Zonele de tencuială deteriorată din interiorul bisericii vor fi de asemenea retencuite după execuția măsurilor de combatere a igrasiei. Galeria din nava laterală nordică va fi consolidată conform indicațiilor.

PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

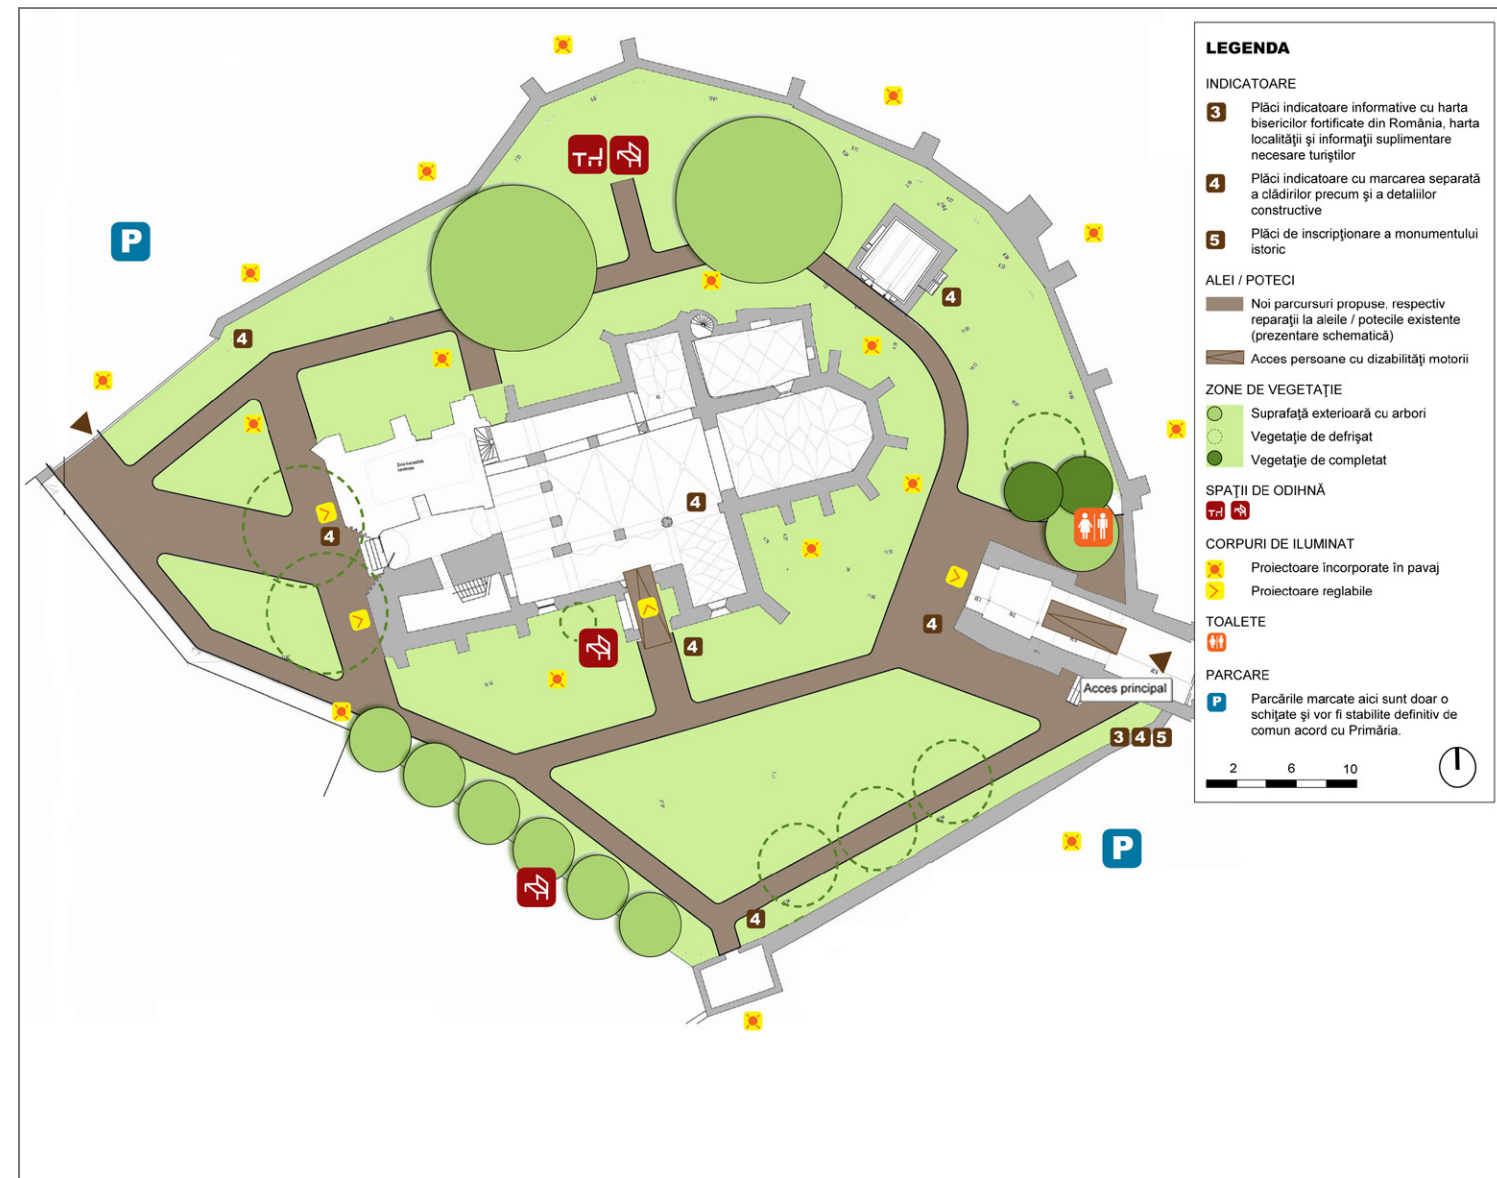

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	Existent, prevăzută extindere
Sisteme de alarmă	Necesar
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Măsuri conform prevederilor în vigoare
Mobilier exterior	Amplasare bănci, mese și coșuri de gunoi
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	Măsuri conform prevederilor în vigoare
Amenajări peisagistice	Completarea vegetației prin plantare de specii lemnoase în incintă, înlocuirea suprafețelor din beton cu piatră de râu în pat de pietriș.
Amenajare parcare	amenajare în conformitate cu administrația publică locală
Refacere acces pietonal	Asigurare acces persoane cu mobilitate redusă în incintă.