




DESCRIEREA ANSAMBLULUI

Ansamblul este situat pe un deal în partea de vest a localității. Biserica, o bazilică gotică cu trei nave cu turn vestic, a fost construită în sec. XIV. Accesul în interiorul ansamblului impresionant se face pe sub turnul de poartă. În incintă găsim o fostă capelă de mici dimensiuni, adosată zidului. Biserica este bogat împodobită cu elemente de plastică arhitectonică din piatră. De remarcat este portalul fațadei vestice, profilat în retrageri succesive cu deschidere largă, cu ornamentație bogată.

DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	Toate structurile de lemn ale acoperișurilor necesită ample reparații. Navele laterale accesibile precum și acoperișul într-o singură apă a sacristiei sunt subdimensionate; în plus, se constată lipsa unor elemente structurale. În structura din lemn a acoperișului turnului clopotniță se vor îndepărta zonele atacate de ciupercă. Elementele afectate vor fi schimbate.
Învelitori / sistem de evacuare apă	Toate învelitorile se vor reface prin reșezarea țiglei. Se vor înlocui țigle și șipci deteriorate. Sistemul de evacuare a apei de pe acoperiș necesită de asemenea o refacere completă. Acoperirea din tablă deteriorată a turnului clopotniță se va înnoi.
Planșeu	În afara unor fisuri mai mari în zona bolții semicilindrice a turnului de poartă și fisuri de dimensiuni mai mici la bolta turnului clopotniță, nu există deteriorări însemnate vizibile. Măsurile de reparare a fisurilor la turnul de poartă se vor conforma indicațiilor din raportul de rezistență (montarea de tiranți).
Structura zidurilor	Atât turnul clopotniță cât și nava laterală sudică prezintă fisuri și deformări considerabile, care necesită o consolidare de amploare a rezistenței. În plus, se pot observa fisuri la cor. Aceste deteriorări trebuie remediate conform indicațiilor din raportul de rezistență.
Fațada	Fațadele necesită reparații doar în zonele deteriorate. Suprafețele descoperite ale zidăriei din cărămidă se vor tencui, la porțiunile descoperite ale zidăriei din piatră naturală se vor reface rosturile. La suprafețele exterioare ale zidului de incintă se vor reface rosturile pe zone mai ample. Acoperiri de protecție lipsă se vor reface folosind țiglă solzi.
Fundația / Combaterea igrasiei	Fundația navei laterale sudice va fi subzidită în zonele de contact cu solul. Pentru îndepărtarea apelor pluviale trebuie nivelat terenul. În zona fațadei de nord a bisericii și în partea interioară sudică a zidului de fortificație trebuie decapat terenul.
Elemente artistice	Plastica arhitectonică bogată, inclusiv cea a fațadei vestice a turnului la nivelul inferior și a celorlalte elemente din piatră naturală necesită o conservare amplă. Segmentele lipsă a brăurilor se vor completa ținând cont de criteriile protecției monumentele istorice. Frescele existente trebuie conservate.
Uși, ferestre	Ferestrele și ușile exterioare istorice se vor reabilita după criterii adecvate monumentelor istorice.

PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

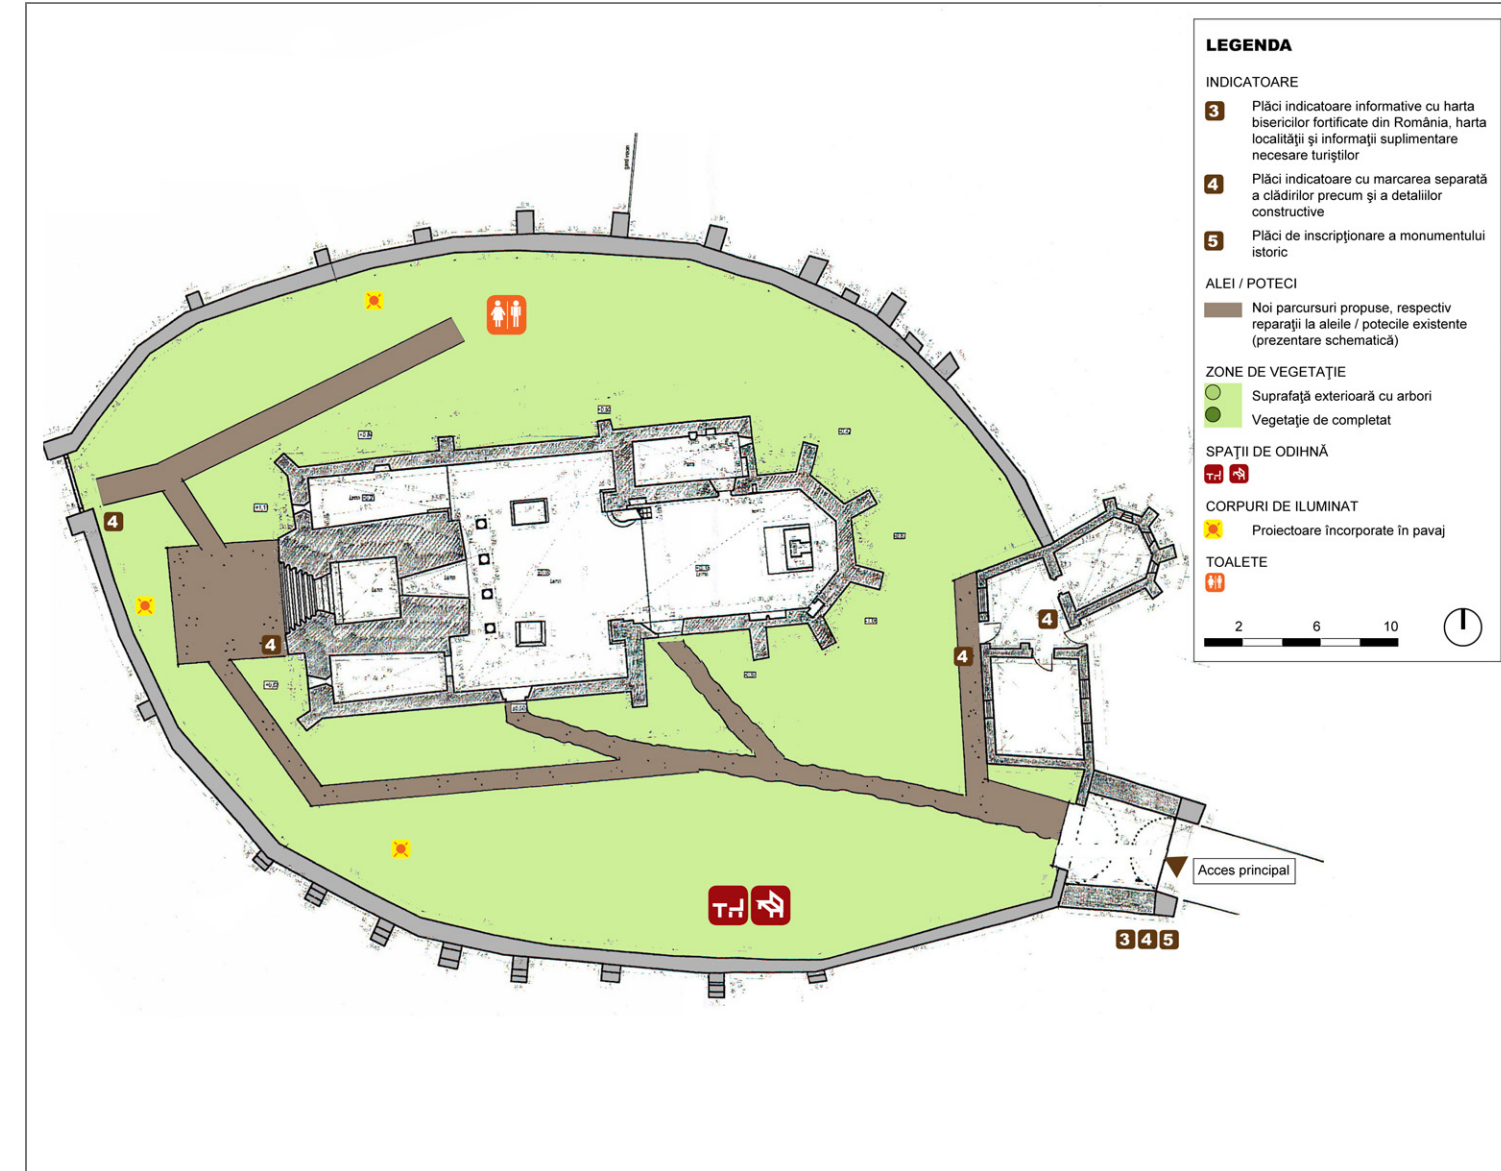

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	Concept minim, în special pentru protecția împotriva actelor de vandalism și a efracțiilor
Sisteme de alarmă	Necesar
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Măsuri conform prevederilor în vigoare
Mobilier exterior	Amplasare bănci și coșuri de gunoi în incintă
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	Turnul de poartă: Amenajare acces conform prevederilor în vigoare
Amenajări peisagistice	concept de dimensiuni minime, spațiu din dreptul turnului vestic
Amenajare parcare	În corelare cu administrația publică locală în centrul localității
Refacere acces pietonal	Amenajare traseu-circuit.
Altele	Amenejarea spațiilor clădirii în scopul folosirii publice temporare a acestora