




DESCRIEREA ANSAMBLULUI

Biserica fortificată din Cincșor este așezată într-un loc plin de farmec, în centrul localității. Este o biserică hală cu bolți, a cărei construcție a fost terminată în anul 1421. În partea de vest, turnul clopotniță are un portal gotic. În sec. XV și XVI biserică s-a fortificat, transformându-se în cetate. Impresionante sunt suprastructurile în paiantă pe turnurile de apărare, pe clopotniță și deasupra corului bisericii, păstrate în stare bună până astăzi.

DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	Starea structurilor din lemn ale acoperișurilor este relativ bună, fiind necesare doar lucrări de reparații de dimensiuni mai mici. Excepție face, după examinarea vizuală, acoperișul într-o singură apă a sacristiei, care însă nu este accesibil și structura portantă a clopotului.
Învelitori / sistem de evacuare apă	Majoritatea învelitorilor se vor reface complet prin reșezarea țiglei. Șipcile și țiglele defecte se vor înlocui. Sistemul de evacuare a apei a fost deja refăcut complet.
Planșeu	În urma examinării vizuale a rezultat că ca planșeul din grinzi de lemn al sacristiei precum și acoperișul într-o singură apă a sacristiei e posibil să prezinte deteriorări însemnate. O examinare a situației în cadrul planificărilor viitoare este strict necesară. De asemenea, planșeele tuturor turnurilor, inclusiv cel al etajului de apărare, se vor repara.
Structura zidurilor	În special zidul de incintă din piatră este marcat de numeroase porțiuni instabile respectiv desprinse, în măsură mai mică și nava bisericii și turnurile. De asemenea se pot observa numeroase fisuri mai vechi. Atât corul cât și zidăria turnului bisericii prezintă fisuri de dimensiuni mai mici. Toate porțiunile deteriorate se vor închide conform indicațiilor cuprinse în raportul de rezistență (montarea unor stâlpi de rezistență suplimentari).
Fațada	Suprafețele exterioare ale pereților sunt marcate de porțiuni deteriorate de dimensiuni mici până la medii, care se vor repara corespunzător. Zona soclului bisericii se va retencui de asemenea, respectiv se vor reface rosturile zidăriei din piatră, după ce au fost luate măsurile necesare de combatere a igrasiei. Zidul de incintă necesită lucrări ample de refacere a rosturilor.
Fundația / Combaterea igrasiei	Zidăria exterioară a bisericii este puternic afectată de igrasie. Este necesară reparația, respectiv completarea drenajului, împreună cu reducerea nivelului terenului, crescut în decursul secolelor. Apa acumulată din ploii sau dezgheț se va depărta de zidul de incintă prin măsuri de nivelare a terenului.
Elemente artistice	Nu sunt
Uși	Toate porțile și ușile exterioare istorice se vor reabilita după criterii adecvate monumentelor istorice.

PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

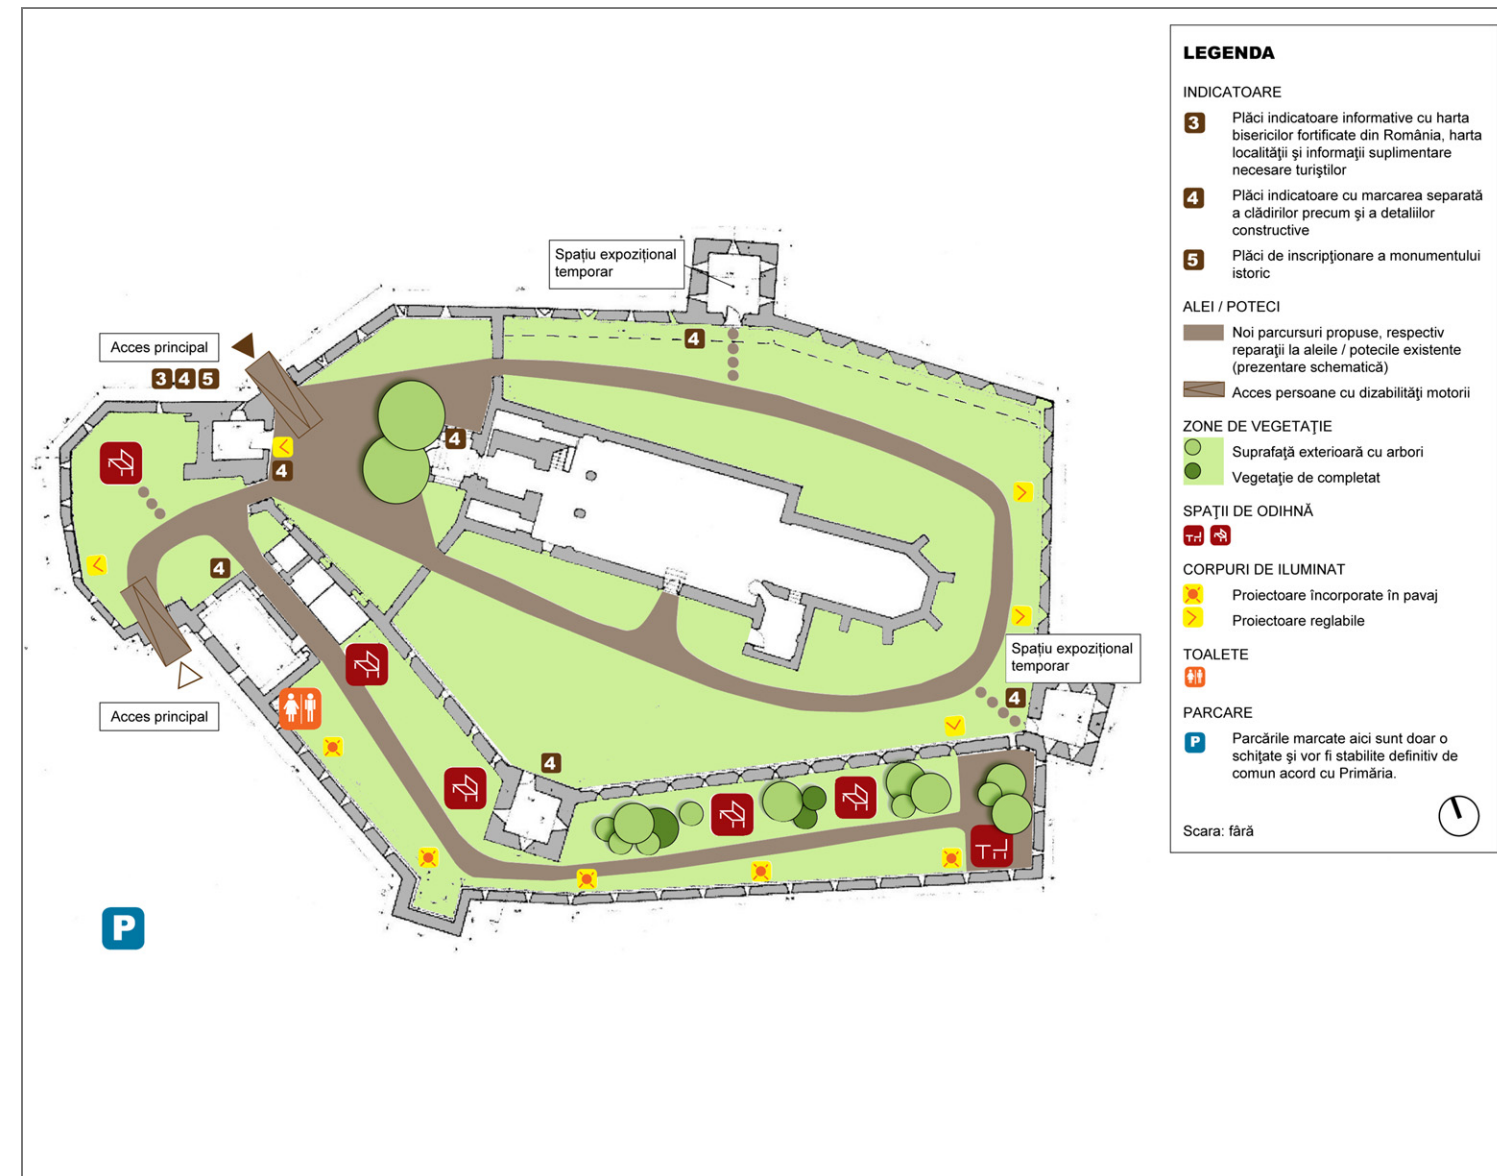

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	Concept de mică anvergură, adaptat situației la fața locului.
Sisteme de alarmă	Necesar
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Măsuri conform prevederilor în vigoare
Mobilier exterior	Amplasare bănci, o masă, coșuri de gunoi în spațiul tip zwinger
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	Turnurile de apărare, având în vedere amenajarea nivelelor intermediare ca și spații expoziționale
Amenajări peisagistice	Completare minimă a vegetației prin plantări, refacerea pavelelor din piatră naturală în fața bisericii și amenajare suplimentară de drumuri.
Amenajare parcare	Lângă "Parcul Elisabeta" coordonat cu administrația comunală Voila
Refacere acces pietonal	Asigurare acces persoane cu mobilitate redusă în incintă.
Altele	Amenajarea de spații expoziționale temporare, între altele în turnuri