




## DESCRIEREA ANSAMBLULUI

Biserica cetate din Cloașterf păstrează în mare măsură aspectul de la începutul sec. XVI. Ansamblul constă dintr-un zid de incintă și o biserică înaltă, fără turlă, cu galerie de strajă și guri de păcură. În cele patru colțuri, zidul de incintă este prevăzut cu turnuri. În sec. XIX, turnul din sud-vest s-a transformat într-un turn clopotniță în stil clasicist. Pe trei laturi ale naosului au fost construite tribune din lemn; panourile balustradei sunt decorate cu picturi din sec. XVI și XVII.

## DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	Structurile existente prezintă doar deteriorări minore. Trebuie executate măsuri de reparații între altele la căpriorii și capetele de grindă ale navei principale precum și la structura acoperișurilor într-o singură apă în zona streșinilor și structurile acoperișurilor turnurilor de colț.
Învelitori / sistem de evacuare apă	Trebuie executate măsuri de reparații la toate învelitorile, respectiv trebuie reșezate țiglele, iar unde este necesar, sunt de înlocuit cu țigle noi, corespunzătoare pentru monumente istorice.
Planșeu	Nu există deteriorări vizibile de ampoare la planșee. Tiranții existenți trebuie retensionați. La turnurile de colț trebui executate măsuri de întreținere la planșeele din lemn.
Structura zidurilor	Turnul clopotniță prezintă fisuri pronunțate, deși au fost montați tiranți între golurile de fereastră. Se presupune că mărimea clopotelor (masă proprie) a rfi cauza acestor fisuri. Din acest motiv este prevăzută schimbarea acestora cu clopote de dimensiuni mai mici. De asemenea trebuie executate măsuri de reparații la zidăria afectată de degradări, mai ales cea a zidului de fortificație.
Fațada	Toate suprafețele de zidărie prezentând goluri trebuie retencuite cu mortar pe bază de var. Trebuie reparate coronamentele de acoperis cu goluri în zidărie .
Fundația / Combaterea igrasiei	Pereții exteriori puternic afectați de igrasie ai clădirilor impun măsuri de combatere a igrasiei, împreună cu executarea unei hidroizolații (drenaj și nivelarea terenului pentru îndepărtarea apelor meteorice).
Elemente artistice	
Altele	În combinația cu execuția măsurilor de combatere a igrasiei ascendente trebuie înlocuite zonele degradate ale pardoselii din lemn a bisericii.

## PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

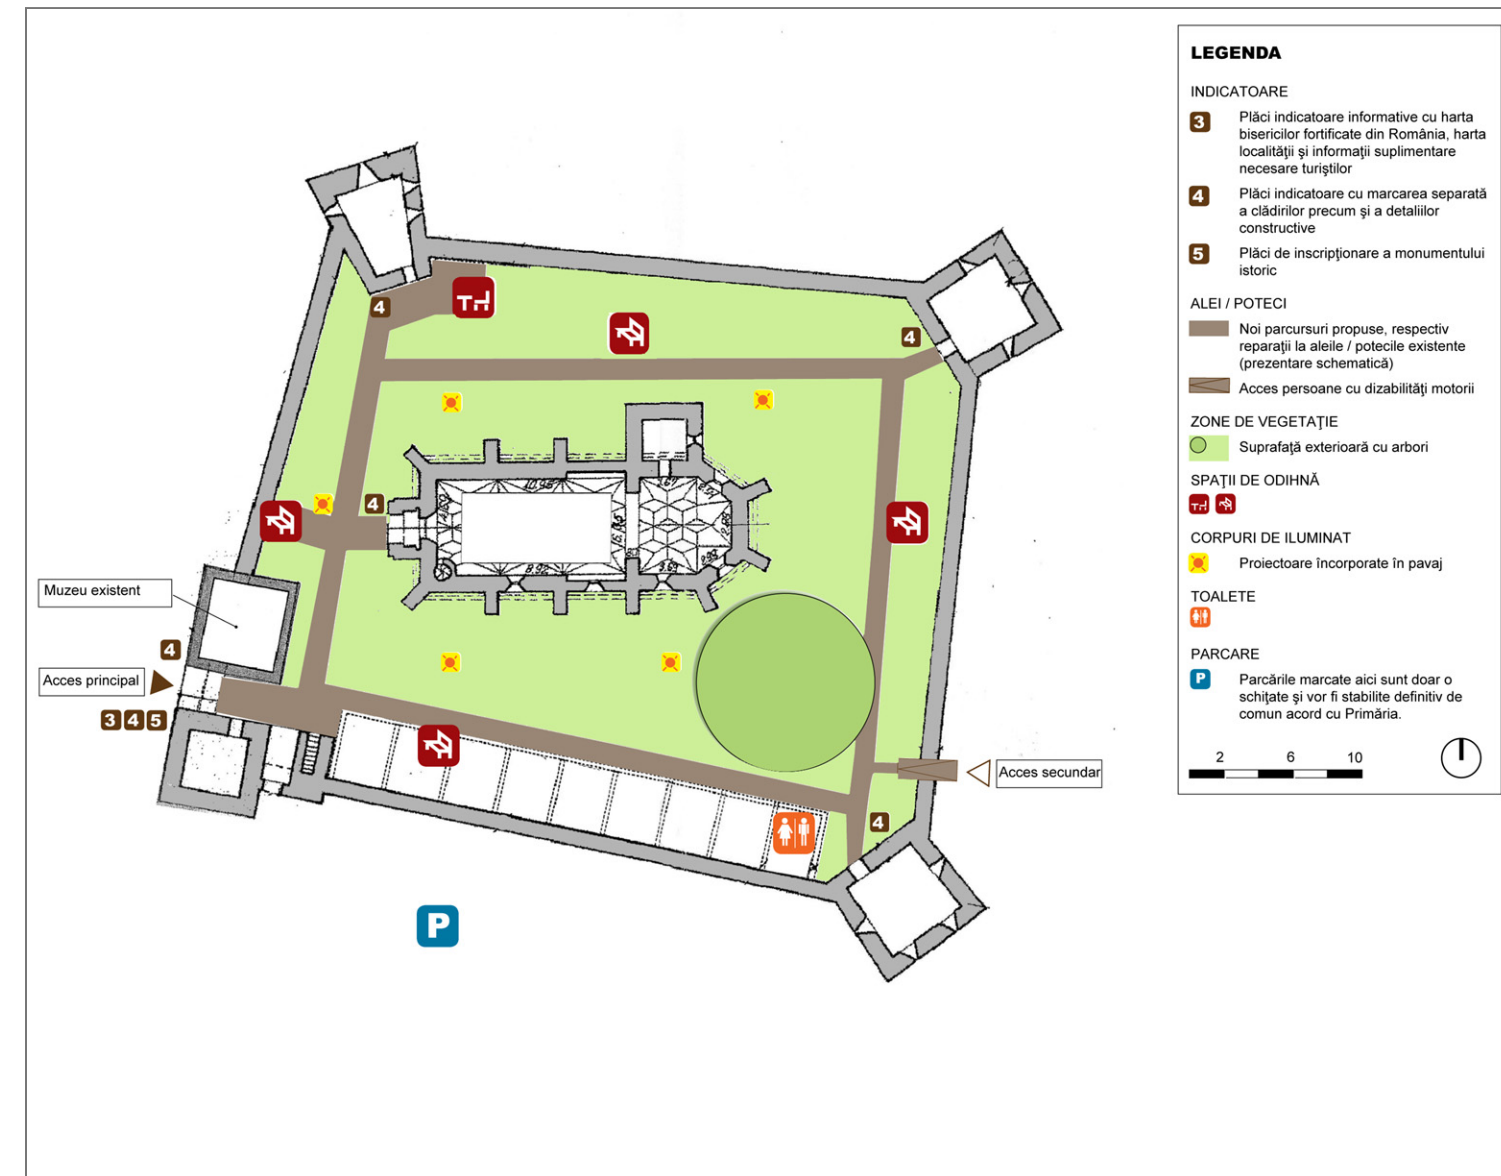

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	Concept minim, în special pentru protecția împotriva actelor de vandalism și a efracțiilor
Sisteme de alarmă	Necesar
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Conform prevederilor în vigoare
Mobilier exterior	Amplasare bănci, mese, coșuri de gunoi în incinta interioară a ansamblului
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	Amenajare de acces în turnurile de colț
Amenajări peisagistice	Amenajare traseu-circuit
Amenajare parcare	În corelare cu administrația publică locală
Refacere acces pietonal	Asigurare acces persoane cu mobilitate redusă în incintă.