




DESCRIEREA ANSAMBLULUI

În biserica din Mălâncrav s-a păstrat cea mai bogată succesiune de fresce din Transilvania. Pe perețele nordic al navei centrale, pe o suprafață totală de 53 de câmpuri și aproape 20 de metri lungime este reprezentată întreaga istorie a Mântuirii. Corul este de asemenea înfrumusețat cu fresce. În afară de aceasta, biserica din Mălâncrav este bogată în sculpturi arhitecturale. Aceasta a fost construită în secolul al 14-lea iar în jurul începutului secolului al 16-lea a fost înconjurată cu un zid de fortificație. În aceeași perioadă turnul de vest a fost supraînălțat de jur împrejur cu încă un nivel cu rol de apărare.

DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	La structura acoperișurilor sunt de executat doar măsuri de reparații de dimensiuni medii. La structura acoperișului bisericii se impune montarea unor elemente de rigidizare longitudinală.
Învelitori / sistem de evacuare apă	La toate învelitorile sunt necesare doar măsuri de reparații de mici dimensiuni.
Planșeu	
Structura zidurilor	Fisurile mai mici existente sunt de umplut conform recomandărilor din raportul de rezistență. Centura de beton din partea de nord a navei trebuie îndepărtată. Partea superioară a zidului de fortificație trebuie acoperită cu țigle în scopul protecției.
Fațada	Sunt de executat măsuri de reparație la toate fațadele, în zonele în care tencuiala prezintă deteriorări. Zidăria din piatră naturală, în special cea a zidului de fortificație prezintă zone cu rosturi erodate. În aceste porțiuni se impune o nouă rostuire. Trebuie înnoită zugrăveala bisericii.
Fundația / Combaterea igrasiei	Se impune execuția unui drenaj de-a lungul întregii clădiri a bisericii, în vederea combaterii igrasiei zidurilor exterioare. Eventuale măsuri suplimentare trebuie stabilite în cadrul proiectului tehnic după efectuarea de noi expertize.
Elemente artistice	Trebuie conservate atât elementele decorative ale portalului de vest cât și si frescele.
Ferestre / uși	Toate ușile exterioare și porțile trebuie reparate în mod profesionist. În locul celor lipsă trebuie confecționate unele noi. Asupra aspectului acestora precum și a materialelor folosite trebuie discutat cu membrii Direcției pentru Cultură.
Altele	Pardosela din plăci de beton a bisericii trebuie schimbată cu o pardoseală cu scânduri din lemn sau cărămidă. Înainte de această intervenție se impune montarea unui strat protector împotriva umidității ascendente. În plus se vor efectua măsuri de reparații la tencuiala interioară care prezintă goluri.

PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

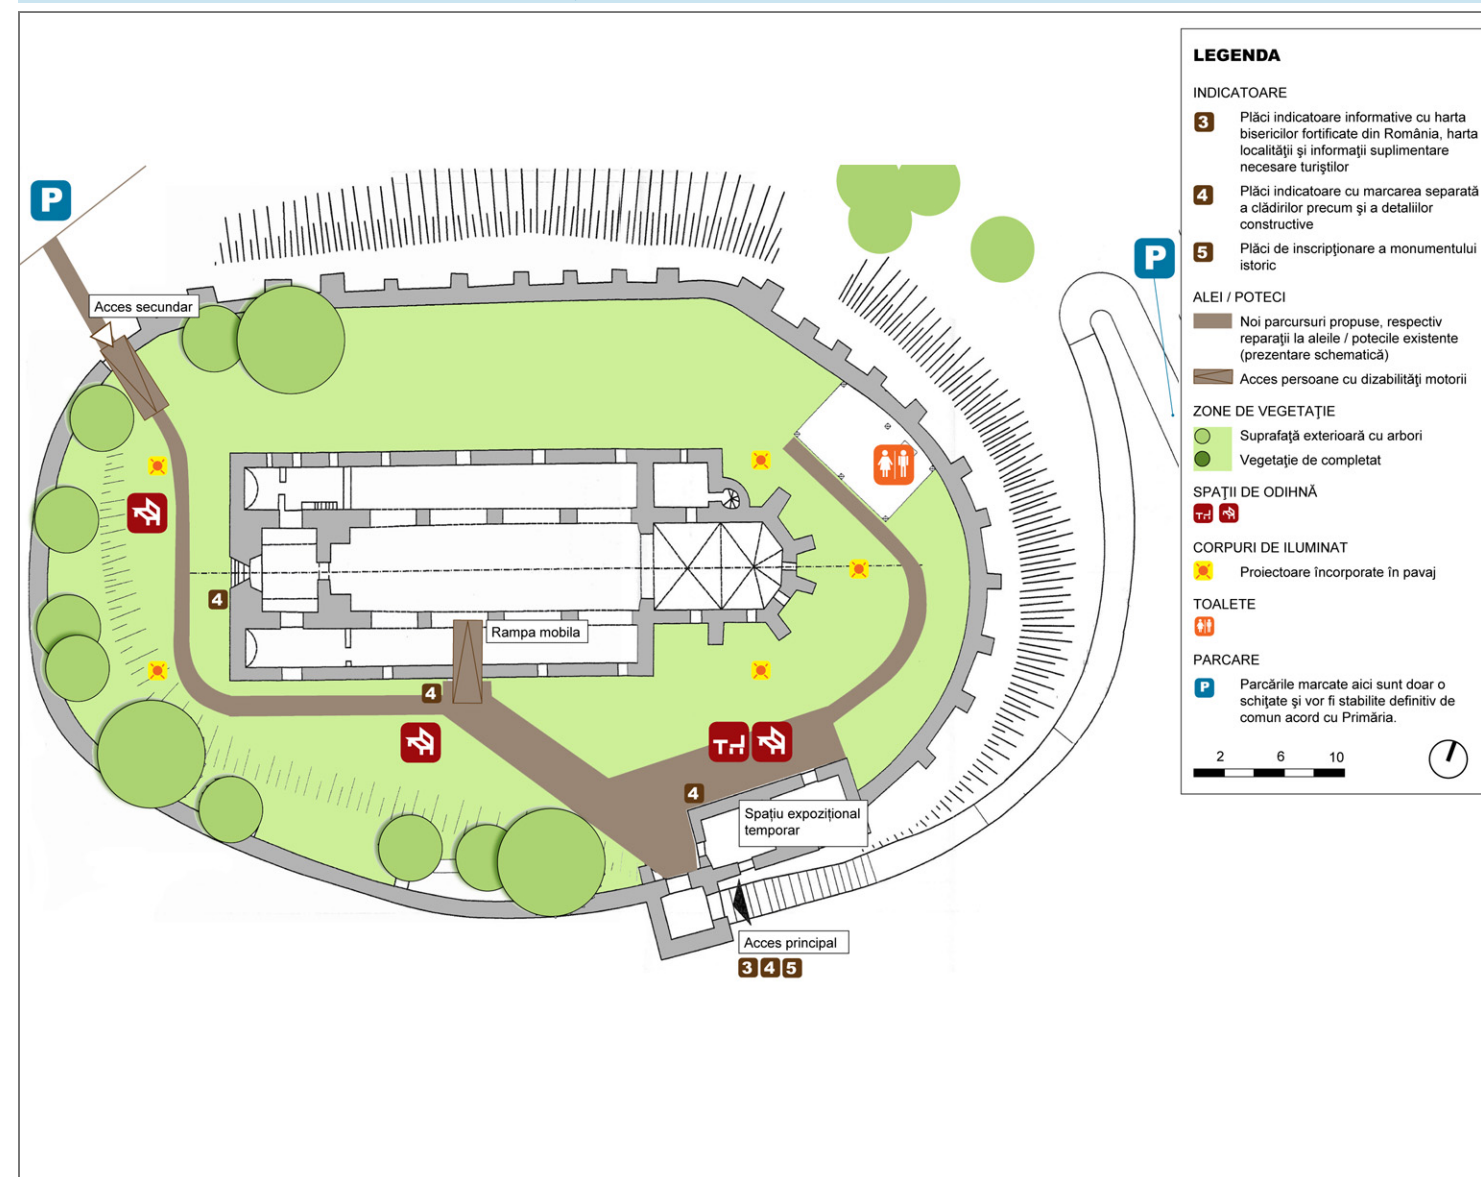

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	Prevăzut în proiect
Sisteme de alarmă	Existente, de montat și în clădirea de intrare în incinta de fortificație
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Conform normelor în vigoare
Mobilier exterior	Bănci, mese și coșuri de gunoi
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	Conform normelor în vigoare
Amenajări peisagistice	Înnoire respectiv măsuri adiționale la aleile existente
Amenajare parcare	Amenajare în conformitate cu administrația publică locală
Refacere acces pietonal	Asigurare acces persoane cu mobilitate redusă în incintă.
	Între altele, amenajare spațiu expozițional temporar în vechea clădire a paznicului