

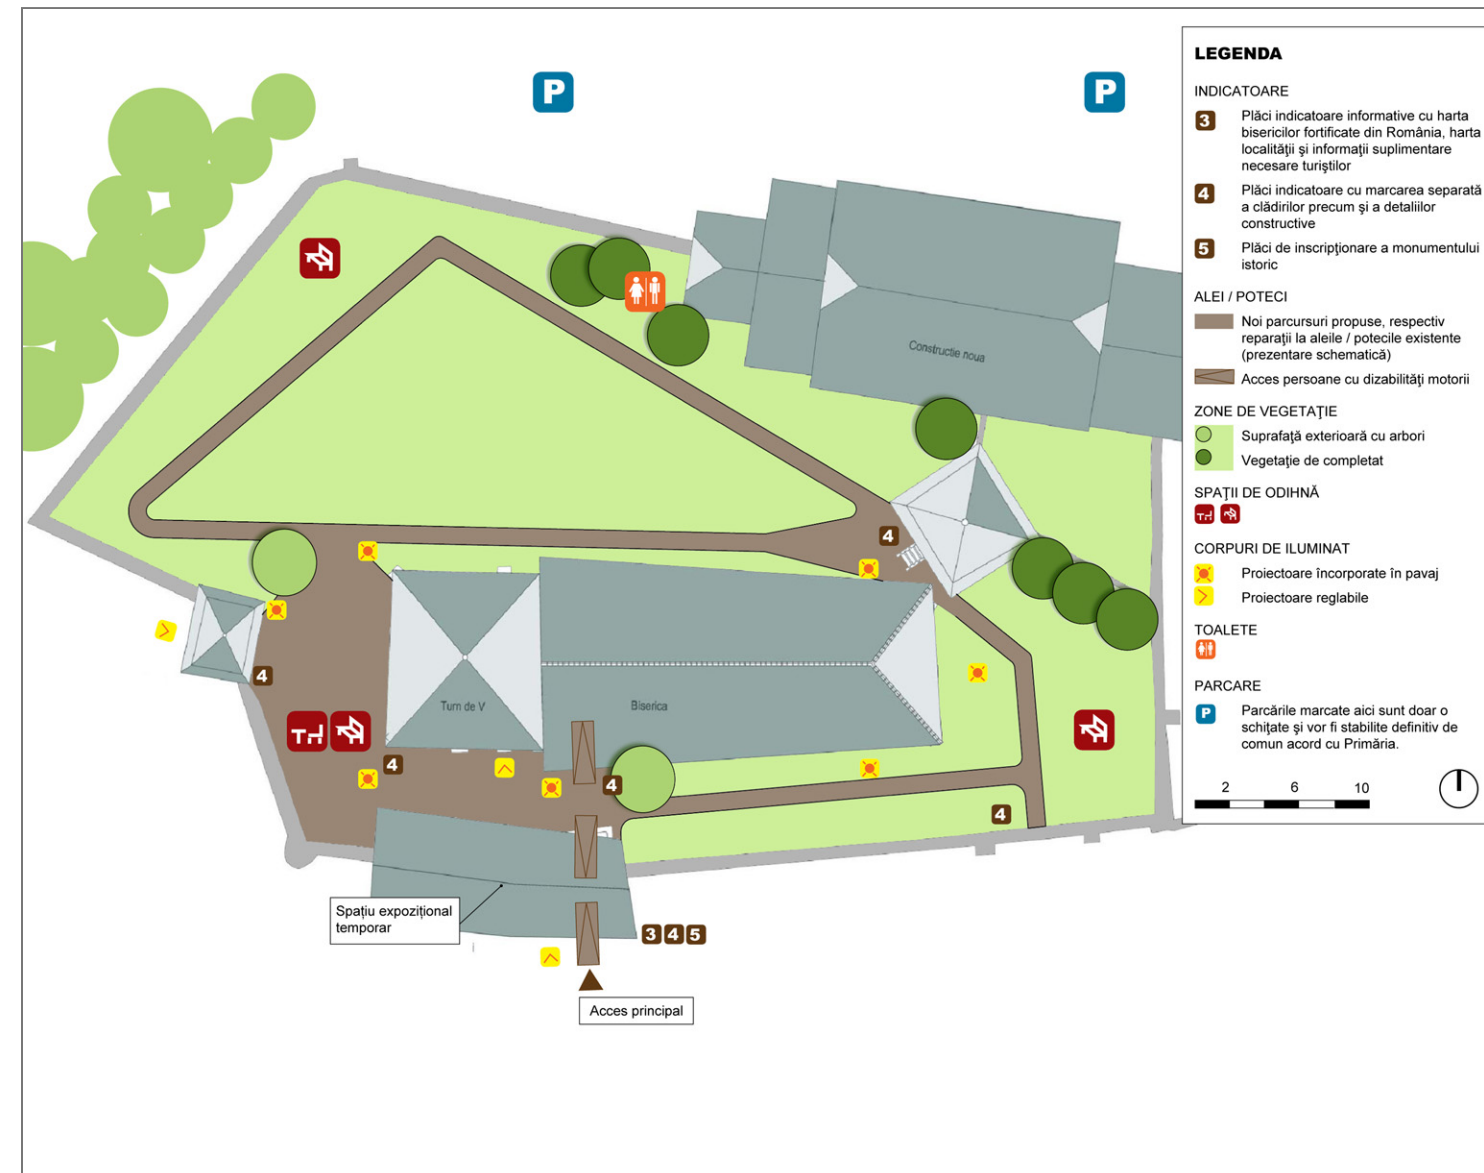


DESCRIEREA ANSAMBLULUI

Biserica cetate de mici dimensiuni din Stejăriș, amplasată pe imașul din centrul satului, oferă imaginea unui ansamblu de arhitectură fortificată transilvăneană pitoresc și bine păstrat. Edificiul de cult a fost construit în sec. XIV. În jurul anului 1500, biserica a fost fortificată prin intermediul unui etaj de apărare în paiantă deasupra navei bisericii, sprijinit pe bârne de lemn. În plus, a fost construit un zid de incintă simplu cu trei turnuri de apărare, din care două s-au mai păstrat integral.

DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	Structura tuturor acoperișurilor, atât a navei bisericii cât și a celor trei turnuri păstrate, necesită reparații medii până la mai ample. Elemente constructive lipsă sau deteriorate din lemn vor fi montate din nou, respectiv reparate conform situației inițiale, inclusiv montarea unei rigidizări transversale funcționale.
Învelitori / sistem de evacuare apă	Suprafețele învelitorilor tuturor clădirilor se vor reface prin reșezarea țiglei. Țigla defectă sau lipsă se va înlocui resp. completa cu țiglă corespunzătoare dpdv istoric. Se va remonta sistemul de evacuare a apei de pe acoperiș, actualmente lipsă, la locuința paznicului cetății.
Planșeu	Exceptând nivelele intermediare ale turnurilor, planșeele nu prezintă deteriorări însemnate. Se vor repara planșeele din grinzi de lemn ale turnurilor și se vor monta pardoseli.
Structura zidurilor	Numeroasele fisuri la zidul de incintă se vor închide cu îmbinare rezistentă. Zidăria desprinsă sau lipsă se va completa corespunzător. Fisura deschisă între navă și turnul de vest se va închide conform indicațiilor detaliate ale proiectului care urmează a fi elaborat. Alte fisuri vor fi de asemenea închise conform celor prevăzute în raportul inginerului de rezistență.
Fațada	Toate fațadele necesită repararea numeroaselor porțiuni de tencuială deteriorată. Se vor reface, pe zone ample, rosturile deschise ale zidăriei din piatră naturală, în special ale zidului de incintă. Se va înnoi zugrăveala bisericii.
Fundația / Combaterea igrasiei	Se vor executa măsuri de hidroizolație verticală la zidăria bisericii și la casa paznicului cetății. Contrafortul secționat din partea de nord trebuie subzidit în zonele prezentând deteriorări.
Elemente artistice	
Uși exterioare și ferestre	Toate ușile exterioare și ferestrele istorice existente se vor repara în mod profesionist. Piese lipsă se vor completa, respectând criteriile adecvate monumentelor istorice.
Altele	Zonele deteriorate de pardoseală din interiorul bisericii trebuie schimbate cu ocazia montării de noi elemente de pardoseală așezate pe un strat de pietriș care întrerupe capilaritatea. Zonele de tencuială deteriorată din interiorul bisericii vor fi retencuite după execuția măsurilor de combatere a igrasiei. Galeria din nava laterală va fi stabilizată conform indicațiilor.

PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	inclus în proiect
Sisteme de alarmă	Necesar
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Conform prevederilor în vigoare
Mobilier exterior	Amplasare de mese, bănci și coșuri de gunoi
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	Atât la turnul de est cât și la turnul clopotniță se va permite accesul vizitatorilor.
Amenajări peisagistice	Concept minim, amenajare traseu-circuit.
Amenajare parcare	În centrul localității în corelare cu administrația comunală (Iacobeni)
Refacere acces pietonal	Asigurare acces persoane cu mobilitate redusă în incintă.
	Amenajarea fostei clădiri a paznicului cetății ca spațiu expozițional temporar.