




DESCRIEREA ANSAMBLULUI

Biserica din Valchid oferă o imagine aproape nealterată din perioada dinaintea Reformei. Biserica hală cu patru travee și cor poligonal a fost construită în jurul anului 1390, iar edificiul în sine nu a fost fortificat în perioada ulterioară. La începutul sec. XVI însă, a fost construit un zid de incintă, care purta cinci turnuri, din care astăzi se mai păstrează patru. Poziția lor este atipică, nefiind situate la colțurile zidului de incintă, ci pe traiectoria acestuia, și au înălțimi diferite.

DETERIORĂRI / MĂSURI PREVĂZUTE

Șarpante	Trebuie executate măsuri de reparație la structura din lemn a acoperișului bisericii. Structura din lemn a acoperișului turnului clopotniță necesită de asemenea reparații și consolidări, conform indicațiilor unui specialist rezistențist. Structura de lemn a acoperișurilor turnurilor de nord, vest și sud-vest necesită de asemenea măsuri de reparații.
Învelitori / sistem de evacuare apă	Toate învelitorile, inclusiv elementele necesare din tablă sunt deteriorate și trebuie refăcute în mare parte prin reșezarea țiglei. Doar acoperișul corului bisericii a fost refăcut cu țiglă nouă. Sistemul de evacuare a apei de pe acoperiș a fost deja refăcut și nu necesită decât reparații minore.
Planșeu	Atât planșeele nivelelor turnului clopotniță cât și planșeul sacristiei necesită reparații. Planșeele bolților vor fi reparate conform indicațiilor din raportul de rezistență (între altele montarea de tiranți, împănare și umplere fisuri cu injecții mortar de var.
Structura zidurilor	Numeroasele fisuri în principal la turnul de nord, la turnul clopotniță și la fațada de vest a bisericii necesită măsuri de reabilitare, între altele montarea de tiranți, umplerea fisurilor, etc.. În plus, zidăria instabilă pe zone extinse ale zidului de incintă trebuie consolidată, iar golurile trebuie completate. Coronamentele zidurilor etc. trebuie protejate împotriva infiltrărilor meteorice.
Fațada	Fațadele bisericii, dar și cele ale turnurilor sunt marcate de numeroase porțiuni deteriorate, zidăria din cărămidă fiind descoperită. Aceste porțiuni se vor retencui. Se vor reface, pe zone ample, rosturile spălate ale zidăriei din piatră naturală în special la zidul de incintă și la turnul de vest.
Fundația / Combaterea igrasiei	Având în vedere igrasia accentuată a pereților exteriori este planificată o nivelare a terenului pentru îndepărtarea apelor meteorice de clădire. De asemenea se va executa un drenaj.
Elemente artistice	Portalul gotic la fațada de vest necesită de urgență măsuri de reabilitare și conservare pentru păstrarea substanței.
Uși exterioare și porți:	Ușile exterioare și porțile istorice se vor reabilita în mod profesionist, piesele lipsă sau în stare proastă se vor înlocui cu execuții noi, în conformitate cu normele privind monumentele istorice.
Altele	Pardoseala existentă în interiorul bisericii necesită măsuri de reparații în unele locuri. Tencuiala interioară deteriorată trebuie înlocuită.

PLAN DE ANSAMBLU CU MĂSURI ADIȚIONALE DE AMENAJĂRI TURISTICE AVUTE ÎN VEDERE

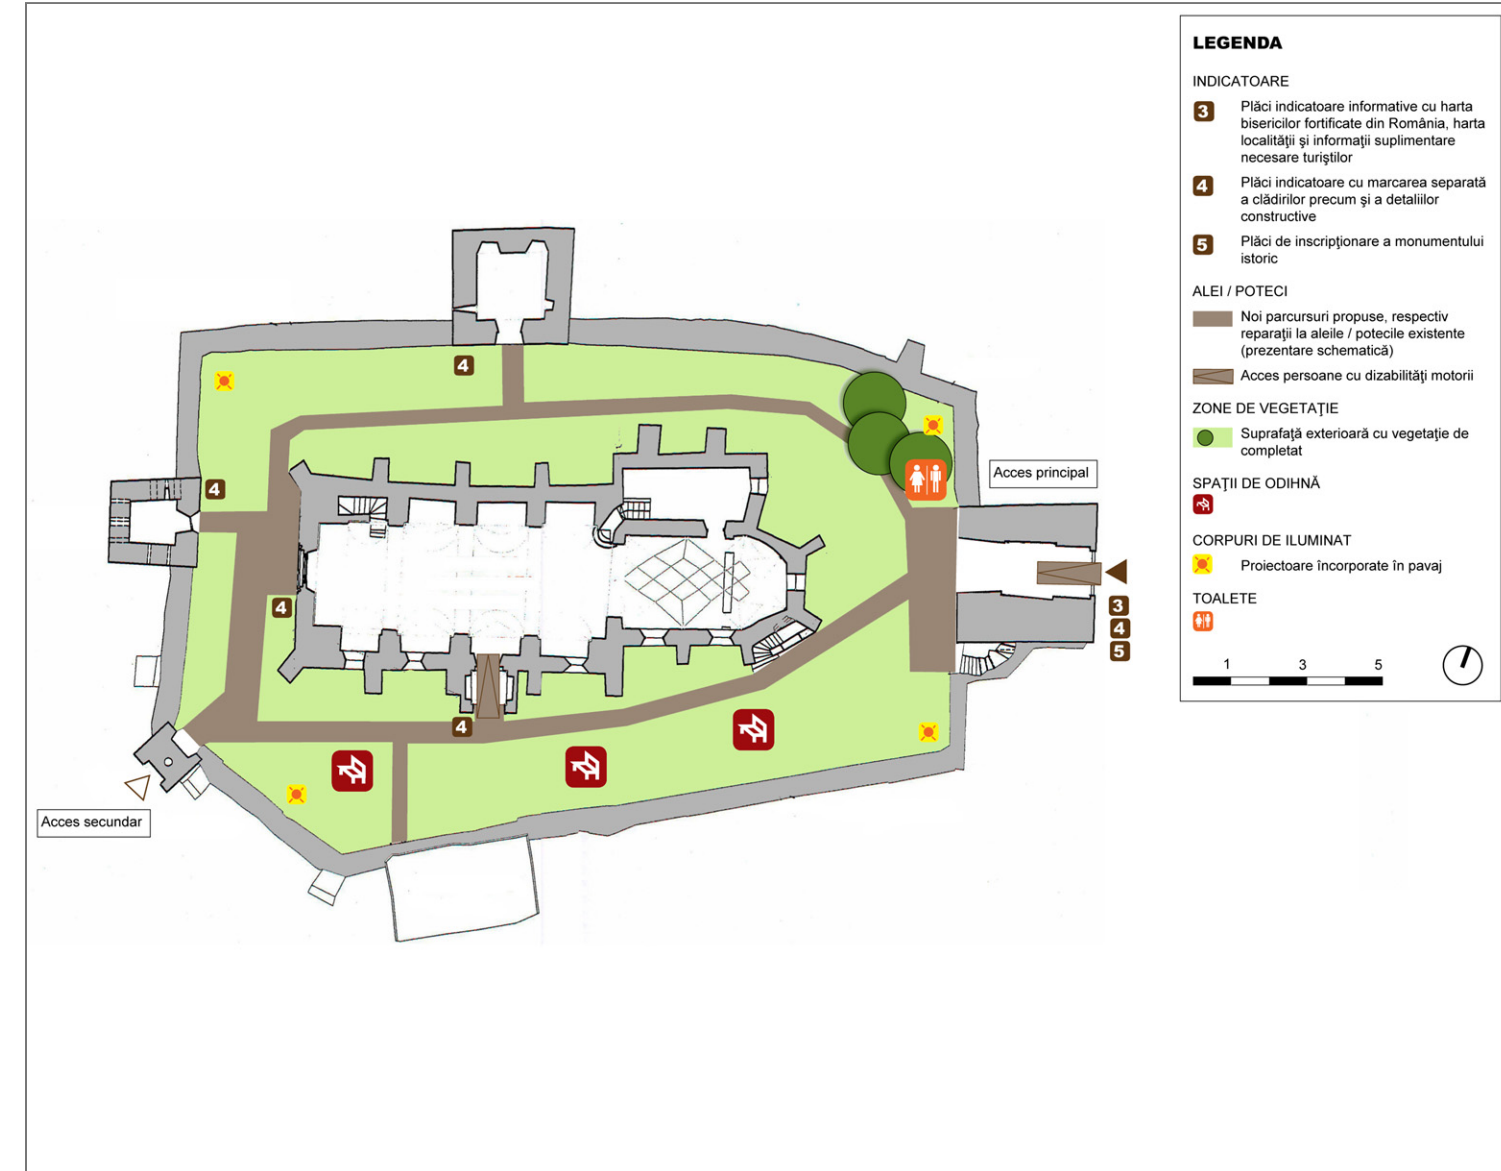

Amplasarea indicatoarelor	Plăci indicatoare în fața și în interiorul bisericii și indicatoare de direcție pe drumurile de acces
Iluminat arhitectural	Concept minim, în special pentru protecția împotriva actelor de vandalism și a efracțiilor
Sisteme de alarmă	Necesar
Sistem de protecție împotriva incendiilor	Măsuri conform prevederilor în vigoare
Mobilier exterior	Amplasarea de bănci, mese și coșuri de gunoi
Grupuri sanitare	Amplasare toaletă ecologică
Accesibilitate turnuri	Turnul clopotniță se va face accesibil conform prevederilor în vigoare. La nivelele intermediare și la platforma superioară se va executa o pardoseală din lemn.
Amenajări peisagistice	Minim, amenajare traseu-circuit și suprafețe plantate mici
Amenajare parcare	amenajare în conformitate cu administrația publică locală
Refacere acces pietonal	Refacerea podului spre turnul vestic, amenajare acces pentru persoane cu mobilitate redusă